


Stecker- und Kupplungsmontage durch Elektrolaien


Auszug aus Merkblatt vom ESTI




Sie benötigen den neuen Stecker und als Werkzeug einen Schraubenzieher, ein Taschenmesser- oder Küchenmesser und eine Schneidezange

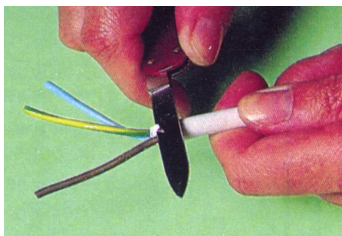


Schneiden Sie die abgenutzten Stellen des Kabelendes ab, und entfernen Sie sorgfältig den äusseren Kabelmantel von etwa 4 cm. Die Kupferdrähte müssen auf 5 bis 7 mm Länge abisoliert werden.

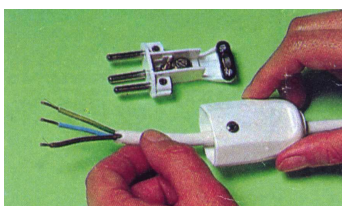


Nicht vergessen: Schutzkappe vor der Montage des Steckers auf das Kabel schieben; Richtung beachten.

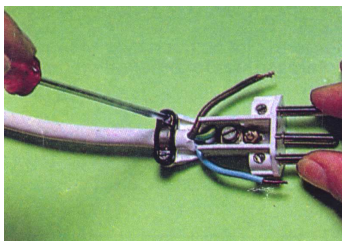

Zuerst den gelb-grünen Schutzleiter (Erdleiter) anschliessen. Die Klemme im Stecker ist mit dem Zeichen " Erder " oder mit den Farben Gelb-Grün markiert


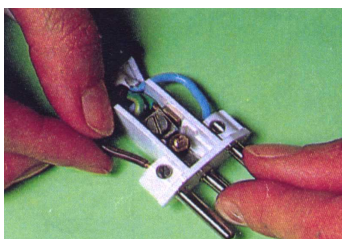


Und jetzt werden die übrigen Drähte in die Klemme eingeführt. Alle Klemmschrauben festziehen. Der Schutzleiter muss jetzt eine kleine Schlaufe aufweisen.

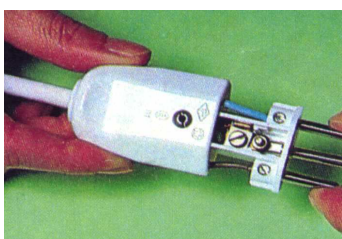


Kabelmantel mit der Zugentlastungsbride festklemmen. Zum Schluss schieben Sie den Deckel auf den Steckerkörper und fixieren ihn mit der Befestigungsschraube.

WICHTIG:
Reserveschleife bei Schutzleiter
nicht vergessen

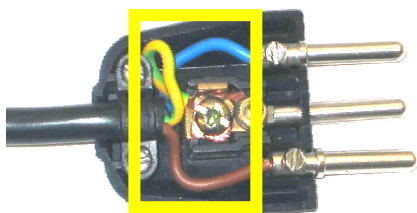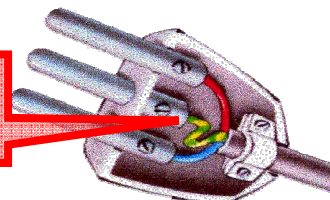

Ansicht Stecker Typ 12

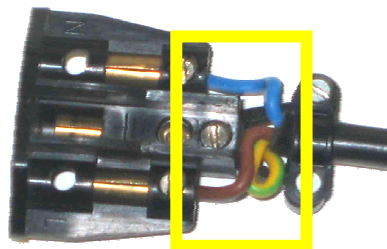

Ansicht Kupplung Typ 13